


## Габаритные и присоединительные размеры преобразователей

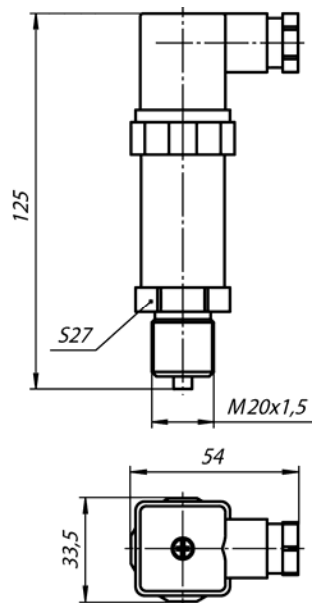

### Подключение и настройка преобразователя

Перед первым включением преобразователя необходимо убедиться в правильности монтажа и электрического подключения.

После подачи электропитания на преобразователь необходимо проконтролировать наличие выходного сигнала.

## Возможные неисправности и методы их устранения

В таблице 1 представлены возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 1

Неисправность	Причина	Метод устранения
1. Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить обрыв
	Короткое замыкание в цепи питания	Найти и устранить замыкание
	Не соблюдена полярность при подключении источника питания	Поменять полярность
2. Выходной сигнал нестабилен или не изменяется при подаче давления	Засорение входного отверстия приемной полости штуцера преобразователя	Произвести чистку входного отверстия*
	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устранить негерметичность
	Окислены поверхности контактов	Отключить питание. Освободить доступ к контактам. Очистить контакты
<b>Примечание.</b> *) При чистке приемной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензопреобразователя!		



## Преобразователь избыточного давления измерительный ПД100-ДИ

инструкция по эксплуатации

## Введение

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на преобразователи избыточного давления измерительные микропроцессорные с аналоговым выходным сигналом постоянного тока ОВЕН ПД100-ДИ, именуемые в дальнейшем «преобразователи». Инструкция содержит технические характеристики и указания по подключению преобразователей.

Преобразователи выпускаются согласно ТУ 4212-001-46526536-2006.

## Назначение преобразователей

Преобразователи предназначены для непрерывного преобразования избыточного давления рабочей среды в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА.

Рабочая среда для преобразователя – жидкости (в т.ч. техническая вода), пар, негорючие газы, парогазовые и газовые смеси при давлении, не превышающем верхний предел измерения преобразователя.

Ограничения, накладываемые на рабочие среды:

- материалы преобразователя, контактирующие с рабочей средой, должны сохранять коррозионностойкость;
- рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приемнике давления;
- диапазон температуры измеряемой среды – от минус 40 до +100 °С.

## Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации следует регулярно проверять герметичность соединения преобразователя с линией подвода давления, надежность электрического соединения, а также сопротивление линии связи с нагрузкой.

## Технические характеристики преобразователей

Основные технические характеристики преобразователей:

- верхний предел измерения .....от 0,025 до 10 МПа;
- выходной сигнал постоянного тока .....4...20 мА;
- диапазон сопротивлений внешней нагрузки .....0...1200 Ом;
- диапазон постоянного напряжения питания .....12...36 В;
- пределы основной приведенной погрешности .....±0,5 %; ±1,0 %;
- потребляемая мощность, не более .....1,0 Вт;
- средняя наработка на отказ, не менее 100 000 ч;
- средний срок службы, не менее .....8 лет;
- габаритные размеры в упаковке (Ш×В×Г), не более .....160×80×80 мм;
- масса преобразователя, не более .....0,2 кг.

Условия эксплуатации преобразователя:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха – минус 40...+80 °С;
- относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +35 °С), не более .....80 %;
- атмосферное давление.....84...106,7 кПа.

## Подключение преобразователя

Преобразователь подключается в соответствии с приведенной на рис. 1 схемой и с учетом требований к сопротивлению нагрузки.

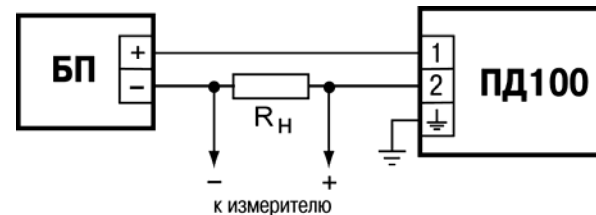


Рис. 1 Схема подключения преобразователя

Сопротивление нагрузки выбирается в пределах от 0 до 1200 Ом и определяется напряжением питания преобразователя, согласно зависимости, представленной на рис. 2.

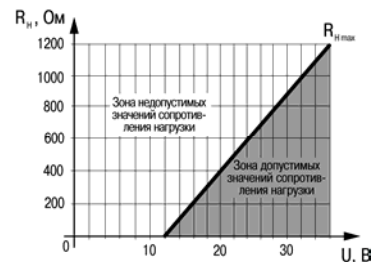


Рис. 2 Зависимость сопротивления нагрузки от напряжения питания

Рекомендуемые рабочие значения:  $R_n = 500 \pm 50$  Ом  
 $U_{пит} = 24 \pm 2$  В.